

INS.3.7.1 Protetor lateral superior para lábio de borda curva + Trava convencional de 2 partes C2

Procedimentos de instalação



AVISO LEGAL

© MTG, todos os direitos reservados

As marcas identificadas com um asterisco não pertencem à METALOGENIA S.A. e esta organização refere-se aos mesmos apenas para identificar o destino dos seus produtos, não existindo qualquer relação entre a METALOGENIA S.A. e os donos legítimos de tais marcas.

Copyright: É estritamente proibido que qualquer pessoa não pertencente à MTG distribua a totalidade ou qualquer parte do material apresentado neste documento a menos que a mesma possua autorização para esse efeito.

Responsabilidade: Para garantir a correta utilização e manuseio dos produtos MTG sem risco, leia as instruções de serviço correspondentes apresentadas no site da MTG. A MTG não se responsabilizará por danos, perdas, lesões ou mortes resultantes do uso incorreto ou não cumprimento do disposto neste guia. De igual modo, a MTG não se responsabilizará por danos causados devido a instalação ou manuseio mal feito dos seus produtos. A MTG exime-se de qualquer responsabilidade pelas recomendações relacionadas com o uso ou o manuseio dos produtos da MTG apresentados em documentos que não tenham sido expressamente autorizados pela MTG.

1. SEGURANÇA

As práticas descritas neste manual servirão como diretrizes para realizar as atividades de forma segura, porém as práticas locais e atuais de segurança devem ser respeitadas e aplicadas.

A sua segurança e a segurança de terceiros é o resultado de colocar em prática o seu conhecimento dos procedimentos operacionais de forma correta.

Atenção, ao realizar os serviços descritos nestas instruções, trabalhe sempre com segurança e utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para minimizar ou evitar lesões. Sempre utilize:











CAPACETE DE ÓCULOS DE SEGURANÇA SEGURANÇA

PROTETOR AURICULAR SEGURANÇA

BOTAS DE

LUVAS DE PROTEÇÃO

Para evitar lesões nos olhos, sempre utilize óculos de segurança ou máscara de proteção facial ao usar qualquer equipamento de impacto, como martelo, marreta ou similares. Quando o equipamento ou ferramenta está sob pressão ou quando objetos são atingidos por impacto, lascas ou outros detritos podem ser projetados. Caso necessário a utilização de ferramentas de impacto, certifique-se que terceiros estejam fora da área de risco e/ou utilizando os EPIs adequados. Utilize sempre proteção ocular, proteção auricular e luvas, conforme os padrões ANSI Z87.1 e OSHA ou conforme as regras locais de segurança.

Içar objetos pesados podem causar ferimentos graves ou fatais. NUNCA EXCEDA a capacidade máxima nominal de dispositivos de içamento e amarração de carga. Fique fora da área sob carga suspensa.

Certifique-se de que os dispositivos de içamento e amarração de carga não estejam danificados e que a carga esteja sempre equilibrada/distribuída.





2. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

NOTA: A instalação de produtos MTG para escavadeiras à cabos pode exigir a reconstrução/ reparos com soldagem e/ou esmerilhamento do lábio existente para devolvê-lo à sua geometria original e assim garantir o correto tensionamento e desempenho.




Para realizar a reconstrução, é recomendável seguir as instruções de reparo do MTG para escavadeiras à cabos , que descrevem os procedimentos para reconstruir o lábio usando os gabaritos do MTG. Para obter mais informações, entre em contato com technical.services@mtg.es.

2.1


Monte o protetor em sua estação garantindo o contato frontal com a lateral abaulada do lábio. Se necessário utilize um recurso auxiliar de içamento.

A saliência para a proteção da fixação do protetor deve fiar na parte externa da caçamba.

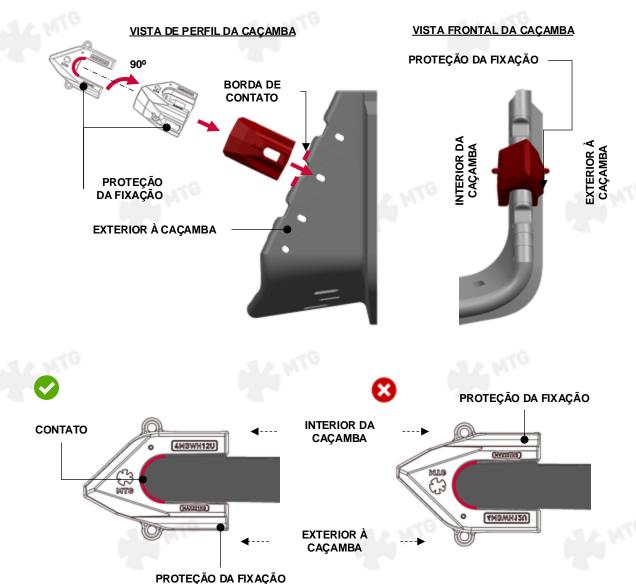





2.2 Monte o Grampo C (*C-Clamp*) em sua posição. Sempre monte-o com a alça para dentro (interior) da caçamba.

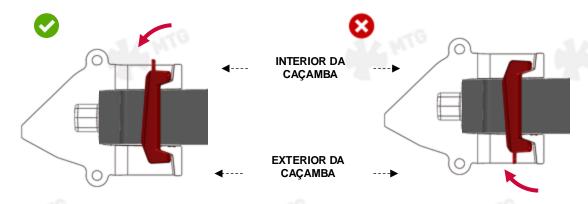

Insira a Cunha no interior caçamba, no espaçamento entre o furo do protetor e Grampo C (*Cclamp*) combinando as faces inclinadas da Cunha e do Grampo C. Para finalizar a montagem golpeie a Cunha com um martelo (> 10kg) até que a mesma não entre mais. A altura que a Cunha deve sobressair fora do protetor deve estar entre 63,5 e 88,5 mm (2,5" e 3,5").

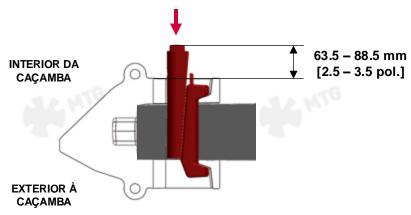


Após a instalação, verifique se a Cunha sobre sai do lado de fora do protetor superior, se for o caso, corte a Cunha rente (faceado) ao protetor.

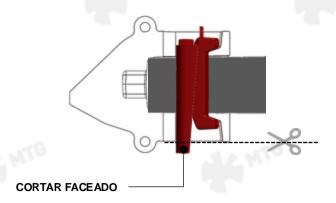




3. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO

Posicione a caçamba da escavadeira em uma posição segura para poder realizar a remoção da fixação do protetor lateral pela parte externa à caçamba.

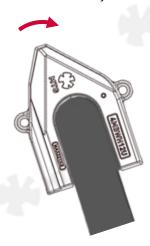

Posicione uma barra extratora (barra redonda) na superfície inferior da Cunha e golpeie com um martelo (>10Kg). A Cunha cairá no interior da caçamba.

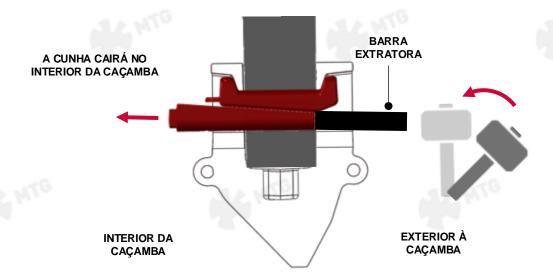

Uma vez que a Cunha tenha sido extraídas, remova o Grampo C (*C-clamp*) e em seguida remova o protetor lateral. Se necessário utilize um recurso auxiliar de içamento para a remoção do protetor.



Instruções de operação

Recomendações de soldagem, bem como instruções atualizadas de montagem/desmontagem, podem ser encontradas nas páginas a seguir:

www.mtgcorp.com/manuals

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com os Serviços Técnicos: technical.services@mtg.es

